

Pievox Information

Copyright by Ernst Schmid , München

Reparaturbericht: Sporadische Aussetzer der PR99 MKII (19/38cm/s) bei 19cm/s

Zusammenfassung:

Dieser Bericht beschreibt einen an meiner PR99 (19/38) bei kleiner Geschwindigkeit (19cm/s) sporadisch aufgetretenen Aussetzer und die Behebung

PR99 MKII

**aufgetretener Fehler: Sporadische Abschaltung der PR99 bei 19cm/ s
z.B. bei der Einstellung des Wiedergabepegels ab Cal Tape.**

Merkmale :

VU -Meter Beleuchtung geht aus
Capstan bleibt stehen
Counter Anzeige ist weiter da.

Ursache gefunden:

Eine Leiterbahn auf der Wiedergabeverstärker-Platine (+21V der Speed -Umschaltung) kontaktiert am Abdeckblech an und verursacht einen Kurzschluß der 21V Spannung. Bild unten

Abhilfe:

1. Erneuern der Halte-Schaumgummi-Streifen im Falz des Abdeckblechs durch 3mm starke Moosgummi-Streifen 8mm breit
2. Abschrägen der Kante am Halteblech damit die Leiterbahn nicht mehr ankontaktiert.

